

インパクトレンチ (WFW-712) のトリガーが戻らなくなった場合

トリガー内部の O リングに汚れたオイルが固着して動かなくなっております。
修理に出す前に、下記の手順に従いメンテナンスしていただきますと可動するようになります。




①直径 1.5 ミリのポンチを用意します。



②トリガーの手前にある穴にポンチを入れてハンマーで叩きピンを抜きます。



③トリガー下部の穴にピックツールを差し込みトリガーを抜きます。

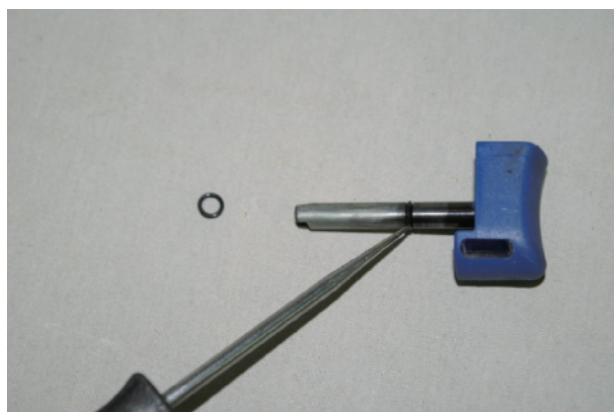

④ O リング周辺をパーツクリーナーで洗い流します。O リングにキズがある場合は交換します。



⑤エアーツールオイルをふきかけトリガーを元に戻し、グリップの戻りを確認します。



⑥トリガーを少し押しながらピンを差し込みます。さらにハンマーで叩き、ポンチで調整します。
※上記の手順の行っても、戻りが悪い場合は、トリガーを新品に交換して下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売
World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜 1 2 2
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658
Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

●取扱店